

علت یابی و روش های تعمیر تنون و شرود پره در روتور توربین های بخار

ابراهیم صبغی
کارشناس توربین های گاز
esabghi@gmail.com

محمد زیدی
کارشناس توربین های بخار
zeidim@yahoo.com

شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران

واژه های کلیدی: توربین ، پره ، شرود (Shroud)، تنون (Tenon)

مقدمه



شکل 1 - نمونه ای از آسیب دیدگی پره ها

پره های توربین بخار و اجزاء آن یکی از المان های اصلی نیروگاه ها هستند که انرژی بخار را به انرژی جنبشی تبدیل می کنند. طبق گزارشات، بیشترین لطمه و شکست از طرف این پره ها به سیستم وارد می شود که اغلب این موارد در توربین های فشار پایین اتفاق می افتد و نمونه هایی در شکل 1 آورده شده است. در این راستا دانستن عوامل اثر گذار بر روی تخریب پره ها و اجزاء آن، همچنین راههای مقابله با آنها می تواند در بالا بردن عمر کاری نیروگاه موثر باشد. با علم به این موضوع، پس از بروز حادثه، علم ترمیم عیوب و انتخاب روش بهینه برای رفع آنها از نیازهای اصلی یک گروه تعمیراتی می باشد. لذا در این مقاله درباره ی علل بروز آسیب در پره ها، خاصه در روی تنون و شرود آنها، روش های جلوگیری از آسیب، راههای تعمیرات آنها، و نهایتا در مورد معایب و مزایای هر روش بحث گردیده است.

عوامل ایجاد آسیب به تنون و شرود ها

در حین کار توربین، شرود های نصب شده بر روی پره ها، تحت تاثیر نیروی گریز از مرکز ناشی از وزن خودشان، نیروهای عامل ارتعاش در پره، خوردگی، و فرسایش می باشند. و به عبارتی اغلب پدیده هایی که سبب خسارت بر روی پره ها می شوند به همان اندازه بر روی تنون و شرودها اثر می گذارند. با این مقدمه، عوامل مخرب بصورت زیر ارائه می گردد:

سایر المان‌های قبل از روتور می‌گردد و این ذرات ریز سخت، وارد روتور شده و سبب خوردگی می‌شوند.

خوردگی ناشی از برخورد قطرات آب

این نوع خوردگی از اصلی‌ترین عوامل خورنده در توربین‌ها بوده و مهار آن می‌تواند کمک بزرگی در بهبود وضعیت نیروگاه داشته باشد. لذا بحث در این زمینه گسترده‌تر از سایر موارد می‌باشد. قطرات کوچک آب موجود در ردیف‌های اولیه به مرور با هم جمع شده و بزرگتر می‌شوند و نهایتاً به پره‌ها، شروودها و تنون‌ها برخورد می‌کنند. این قطرات بر اثر نیروی گریز از مرکز قصد دارند به طرف شعاع بیرونی حرکت کنند اما پس از برخورد با سطح داخلی کیسینگ⁴ دوباره به طرف شروود و تنون‌ها برمی‌گردند. این سیکل رفت و برگشتی بین شروود و کیسینگ تا خروج قطرات از استیج ادامه پیدا می‌کند و سبب خوردگی این سطوح می‌شود. در شکل 3 چگونگی خورده شدن تنون در اثر برخورد قطرات آب مشاهده می‌شود.



شکل 3 - خوردگی در اثر برخورد قطرات آب

همانطور که در نمودار T-S چرخه ایده آل نیروگاه حرارتی (شکل 4) نیز پیداست، بخار خروجی از توربین در محدوده دو فازی⁵ بخار و آب قرار دارد و بیانگر این موضوع است که در ردیف‌های آخر روتور توربین فشار پایین، قطرات آب وجود دارد و این قطرات سبب خوردگی خواهند شد. در قسمت‌های بعدی در مورد میزان مجاز رطوبت در

الف - خوردگی در اثر برخورد

شروودها و تنونها که معمولاً از جنس پره ساخته می‌شوند همواره تحت تاثیر خوردگی هستند که این خوردگی میتواند در اثر برخورد اجسام ریز فلزی معلق در بخار، برخورد قطرات ریز آب، ویارسوبات اکسیدی باشد. این ذرات همراه بخار به همه شروودها و تنونها برخورد کرده و باعث سایش سرتنون‌ها می‌گردد که به مرور، تنونها ضعیف شده و استحکام کافی جهت نگه داشتن شروود را از دست می‌دهند و بالطبع کنده شدن شروود موجب خسارت خواهد گردید. این عوامل بطور جداگانه در زیر تشریح شده‌اند:

خوردگی ناشی از برخورد ذرات صلب

اغلب، پلیسه‌ها و ذرات باقیمانده در سیستم سبب اینگونه خوردگی می‌شوند. بخار در طول مسیرش که از بویلر شروع می‌شود این ذرات ریز را جدا کرده و در ادامه تا خروج از سیستم آنها را به سایر سطوح می‌کوبد و موجبات سایش را فراهم می‌کند. شکل 2 نمایانگر اینگونه صدمات می‌باشد



شکل 2 - آسیب دیدگی در اثر برخورد ذرات

خوردگی ناشی از فرسایش

با گذشت زمان و فرسودگی سیستم، بخار به مرور سبب ورقه شدن فلزات داخل سوپر هیت¹، ری هیت²، هدر³ و

⁴ Casing
⁵ Saturated

¹ Super heater
² Reheater
³ Header

استیج‌های انتهایی و راه‌های مقابله با آن بحث خواهد گردید.



شکل 6 - تماس شعاعی شدید

لازم به ذکر است که اگر برخورد در ناحیه فشار بالا انجام گیرد بدلیل جنس سیل‌ها که از فولاد سخت با خواص مکانیکی بالاساخته شده‌اند، آسیب جدی به شروود و تنون وارد می‌شود. حال آنکه در ناحیه فشار پایین سیل‌ها از جنس آلیاژهای مس ساخته شده‌اند و آسیب به سیل وارد می‌شود.

دلایل ایجاد برخورد‌های شعاعی

- آنبالانسی⁶ روتور، مخصوصاً در دورهای بحرانی در موقع استارت و استاپ که دامنه زیاد می‌شود
- پرچ کاری نامناسب که می‌تواند سبب موج شدن شروود شده و برخورد صورت گیرد.
- وجود پلیسه در حد فاصل بین شروود و پوسته


د - تماس محوری شدید

این برخورد شکل عمومی دارد و معمولاً وقتی اتفاق می‌افتد که انبساط روتور و کیسینگ با نرخ مختلفی در استارت و استاپ نسبت به هم انجام می‌شود. این محل‌ها معمولاً به صورت چاقویی شکل طراحی می‌شوند و در موقع تماس، به لبه قسمت چاقویی شکل صدمه وارد می‌شود و سبب خسارت زیادی نمی‌گردد.

ه - ترک‌هایی که از سوراخ‌های شروود آغاز می‌شوند

معمولاً شکست شروودها از ترک سوراخ‌های آنها بوجود می‌آید که میتواند دلایل زیر را داشته باشد

⁶ unbalancing

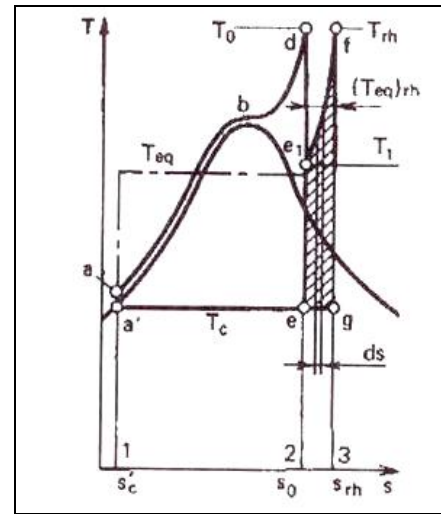

شکل 4 - نمودار T-S یک چرخه ایده آل

ب - سرعت بیش از اندازه

معمولاً تنون‌ها با در نظر گرفتن یک ضریب اطمینان مناسب جهت دور نامی طراحی می‌شوند اما سرعت بیش از اندازه و بالاتراز سرعت نامی همچنین ضعف تنون‌ها مطابق شکل 5 می‌تواند باعث جدا شدن شروودها از محل خود گردد.




شکل 5 - کنده شدن تنون و شروود در دور بالا

ج - تماس شعاعی شدید

در حالتی که مالش شدیدی بین شروود و بدنه پیش می‌آید شروود خیلی سریع بر اثر نیروی اصطکاک گرم شده و خیلی سریع سرد می‌شود که باعث کوئنچ شدن شروود می‌گردد. این گرم شدن و سرد شدن سبب شکنندگی و ایجاد ترک شده و به شروود آسیب می‌رساند.

نمود و میزان آب موجود در خروجی توربین را کاهش داد اما در عمل چنین چیزی امکان پذیر نمی باشد زیرا ساخت پره و تجهیزاتی که بتواند این دما و فشار را تحمل کند امکان پذیر نیست لذا در عمل ری هیترها در داخل سیستم گنجانده شده تا درصد رطوبت در بخار خروجی را تا حد امکان کاهش دهیم. باید یاد آور شد که رطوبت بخار خروجی تا 10% مورد قبول می باشد اما در مورد رطوبت بیشتر از این مقدار باید حساس بود که با افزایش دمای بخار ورودی و بررسی عملکرد تجهیزات میانی قابل کنترل است.

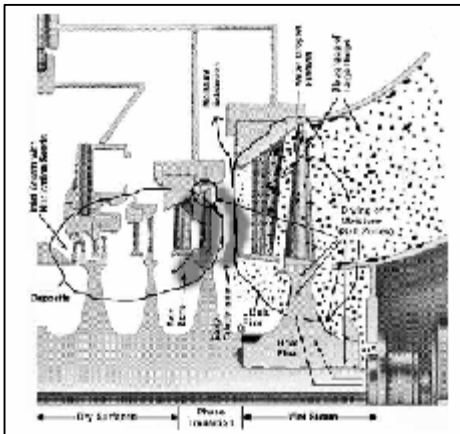

شکل 9 - چگونگی و محدوده تشکیل قطرات آب در توربین LP


ج - استفاده از جدا کننده های رطوبت

جدا کننده های رطوبت به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم بندی می شوند. در نوع خارجی، بخار از توربین به داخل یک جدا کننده مخصوص، که معمولا بین سیلندر فشار قوی و فشار ضعیف قرار گرفته، زیرکش می شود و رطوبت در جداکننده ها در چند مرحله جدا می گردد.

در نوع داخلی، با دو روش رطوبت از بخار جدا می شود: در روش اول، قطرات رطوبت توسط نیروی اینرسی به سمت محیط مرحله⁸ توربین دفع می شوند و در آنجا این قطرات در محفظه های مخصوص، توسط تورفتگی های جمع کننده رطوبت احاطه شده و سپس از مسیر بخار توربین دفع می

stage⁸

- طراحی غلط تنون که موجب تیز شدن لبه های سوراخ و تمرکز تنش در روی شروود می گردد
- پرداخت نبودن سطح داخلی سوراخ شروود
- چکش کاری خارج از نرم⁷ تنون

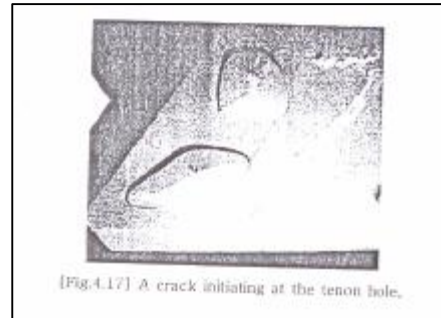


شکل 7 - شروع ترک از سوراخ شروود

روش های مقابله با صدمات ناشی از وجود ذرات معلق و قطرات آب

الف - روش Fox holed riveting

در این روش تنون داخل گودی که بر روی شروود ایجاد شده است کوبیده می شود و سطح تنون در زیر سطح شروود قرار می گیرد. گرچه هنوز سطح بیرونی تنون قابل خورده شدن می باشد اما جهت خوردگی آن زمان بیشتری مورد نیاز خواهد بود.

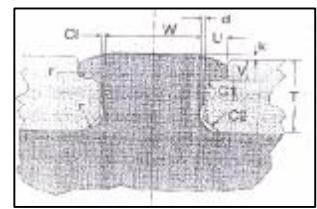

شکل 8 - پانچ تنون با روش Fox hole

ب - افزایش دمای بخار ورودی به توربین

با افزایش دمای بخار ورودی به توربین، در حالت تئوری مطابق با نمودار T-S نه تنها می توان بازدهی نیروگاه را بالا برد بلکه می توان ری هیترها را نیز از پروسه حذف

norm⁷

(Metallurgy) A hard, wear- and corrosion-resistant family of nonferrous alloys of cobalt (20-65), chromium (11-32), and tungsten (2-5); resistance to softening is exceptionally high at high temperature.

روش های بازسازی تنون ها

الف - بازیابی تنون اورجینال

اگر تنون ها تحت خسارت و خوردگی باشند مقرون به صرفه است که تنون تعمیر شود تا اینکه پره تعویض گردد. در این راستا می توان مراحل زیر انجام داد:

- برداشتن شروود
- براده برداری از تنون تا رسیدن به ارتفاع مورد نظر و برداشتن لبه های تیز
- تنش زدایی از تنون
- ساخت شروود جدید

ب - جوشکاری روی تنون های موجود

با استفاده از تکنولوژی مدرن، این روش یکی از موفق ترین روش های ممکن است و می تواند تضمین کند که هیچ افتی به مجموعه وارد نشود. اغلب جهت انجام تعمیرات بر روی تنون لازم است که پره بیرون آورده شود تا عملیات پیش گرم و پس گرم با تسلط کامل انجام پذیرد اما اگر دقت کافی در حین بازسازی تنون انجام پذیرد تنش زدایی بر روی روتور نیز قابل انجام است. در این روش باید به نکات زیر توجه نمود:

- استفاده از فیلر مطابق جنس پره یا فیلر از خانواده اینکونل
- عملیات پیش گرم و پس گرم
- تنش زدایی از پره ها که به صورت نرمال، انجام می گیرد

گام های مهم در بازسازی تنون بوسیله جوشکاری

گرچه تکنیک های این روش شناخته شده است اما جهت حصول اطمینان از روند پروسه و رسیدن به نتایج قابل قبول در جهت دستیابی به خواص طراحی اولیه، کاهش تنش و رسیدن به ابعاد مورد نظر، همچنان به دقت و مهارت خاص نیاز است. در این روش میتواند مشکلات پیچیده ای پیش

گردند. باید توجه داشت که سرعت مماسی ذرات درشت رطوبت بعد از پره های متحرک معمولاً بیشتر از سرعت آنها در قبل از پره ها است به همین دلیل دفع ذرات رطوبت از فضای بعد از پره های متحرک نسبت به دفع رطوبت از فضای آزاد بعد از نازل ها، بسیار موثر تر می باشد.

در روش دوم، رطوبت بر روی پره ثابت توربین تقطیر می شود زیرا قطرات رطوبت در گذرگاه دارای انحناء در زنجیره های پره جدا می گردند و از طریق شکاف های ویژه ای که بر روی پره های ثابت تعبیه شده، دفع می شوند. این روش کاربرد زیادی در زنجیره های نازل دارد. شکاف هایی که لایه آب از میان آنها مکیده می شود، از طریق فضای داخلی نازل ها به یک ناحیه کم فشار تر (کندانسور ها) راه دارند. شکاف های مذکور در فاصله دورتر از ریشه نازل ها ایجاد می گردند تا کاملاً موثر باشند. در این حالت قطرات درشت رطوبت می توانند تقریباً بطور کامل از طریق شکاف ها دفع گردند.

د - عدم استفاده از نوارآبندی⁹ در استیج های آخر

وجود آبنده در سر پره های متحرک استیج های آخر که در آنها تراکم قطرات آب زیاد شده باعث جلوگیری از خروج آنها شده و بالطبع غلظت آب بالا می رود و درصد خوردگی را افزایش می دهد

ه - استفاده از یک نوار مقاوم به خوردگی

لبه های راهنمای پره های متحرک استیج های آخر روتور های LP را می توان با استفاده از ورق های پوششی از جنس استلایت¹⁰ که توسط مفتول های نقره ای لحیم می شوند، در برابر سایش مقاوم نمود. استلایت یکی از آلیاژهای کبالت است که سختی و همچنین مقاومت سایشی بالایی دارد. ورق های پوششی استلایتی شامل چندین قسمت در امتداد ارتفاع پره می باشند، تا هنگام انبساط حرارتی، تنش های برشی در درز های لحیم کاری شده بین ورق ها و پره ها به حداقل برسد. در زیر نمونه ای از ترکیبات این آلیاژ آورده شده است:

9 Seal ring
10 Stellite

- در فرایند جوشکاری ممکن است به بلوک های سرد کننده نیاز شود
- پس از جوشکاری عملیات ، **deslagging** و عایق کردن سر پره انجام می گیرد
- ممکن است بسته به فیلر جوش استفاده شده ، تنش زدایی نیز مورد نیاز باشد که با روش های زیر قابل انجام است :
- استفاده از تورچ که به طور یکنواخت بر روی موضع حرکت کند و دما بوسیله **tempil stick** سنس شود این روش برای مواردی که زمان کمتر از 20 دقیقه است مناسب می باشد
- استفاده از المنت های حرارتی ، در مواردی که پروسه های دقیق و طولانی مدت مد نظر باشد مورد استفاده قرار می گیرد (پس از عملیات حرارتی پره باید توسط مواد عایق پوشانده شده و به مرور سرد شود)


- در شکل دادن مجدد تنون باید به موارد زیر دقت نمود :
- اگر پره بیرون باشد میتوان از ماشین های ابزار جهت براده برداری استفاده نمود
- قبل از نهایی کردن ابعاد تنون ، باید به تلرانس بین تنون و سوراخ شروود دقت کرد.
- وجود فیلت بین بیس ۱۲ تنون و پره از نکات مهم در موقع نهایی کردن ابعاد تنون می باشد. این فیلت باید به اندازه ای باشد که تلاقی با لبه شروود پیدا نکند..
- هر لبه تیز و نقطه ای که سبب تمرکز تنش باشد باید از بین برود.
- کیفیت مناسب سطوح تنون مد نظر قرار گیرد.
- تست نهایی غیر مخرب بر روی تنون قبل از پرچ آن.

ج- روش کار در مورد استیج های حساس

باید و اگر پروسه کاری تحت کنترل نباشد، سبب کج شدن ، تابیدگی و یا پیچش پره ها می شود . مراحل کار عبارتند از:


برداشتن متریال از تنون به مقدار کافی

تنون ممکن است مقدار زیادی کاهش ارتفاع نداشته باشد اما پس از برداشتن شروود ، تنون باید تا ارتفاع دلتا (δ) کوتاه شود. این کار باعث می شود که منطقه **HAZ** در پایین تر از گلوئی تنون قرار بگیرد و این ناحیه دفرمه نخواهد شد و یا تحت حداقل دفرمگی پس از پانچ قرار خواهد گرفت .

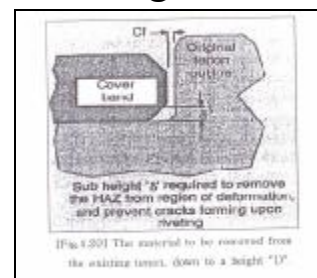

شکل 10 - مقدار متریالی که از تنون برداشته میشود

- تمیز کاری تنون و بلید ۱۱
- تست NDT تنون و بلید
- ساخت قالب مسی مطابق تلرانس مورد نظر
- a. قالب 3,8 ~ 2,7 میلی متر بلندتر از ارتفاع نهایی تنون می باشد
- b. ارتفاع تنون باید 2,8 ~ 2,3 میلی متر بلندتر از شروود باشد تا بتوان آن را پرچ نمود

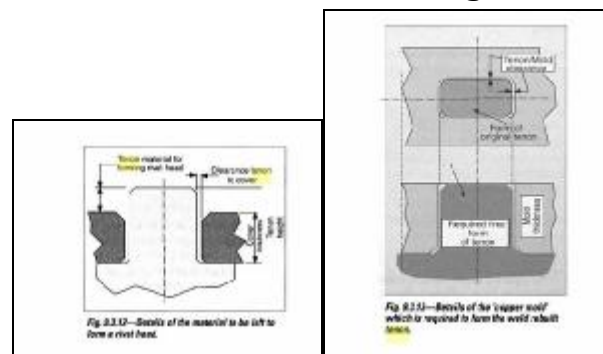

شکل 11 - استفاده از قالب مسی و جوشکاری تنون

- پیش گرم پره ها ، که مقدار آن به جنس پره و مواد جوشکاری بستگی دارد و به طول 5 cm انجام میشود

روش های ایجاد استحکام مضاعف در شرود های


آسیب دیده

- بریزیک محل نشیمن شرود بر روی پره
- پیچ کردن شرود بر روی پره

پانچ تنون و نکات مهم در این زمینه

پانچ تنون بوسیله روش دستی و پنوماتیک انجام می پذیرد و وقتی پانچ کامل گردد شرود باید کاملاً بر روی پره نشست باشد مطابق شکل 13، در صورت پانچ غلط تنون، دو حالت ممکن است پیش بیاید:

- در قسمت ورود و خروج پره گپ وجود دارد و فیلر به ساقه تنون نمی رسد که دلیل سفت کوبیده شدن تنون می باشد
- بین شرود و پره گپ وجود دارد اما فیلر به ساقه تنون می رسد و نشان دهنده خوب کوبیده نشدن تنون است

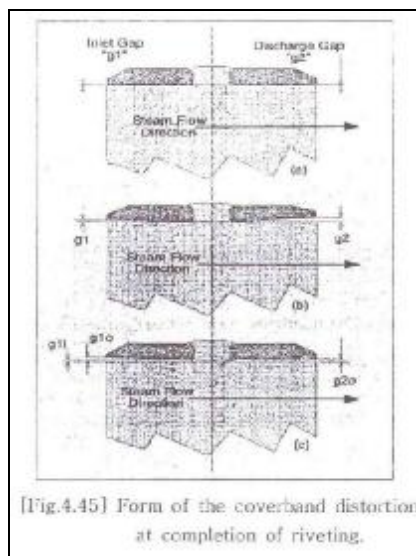


[Fig.4.45] Form of the coverband distortion at completion of riveting.

شکل 13 - خطاهای احتمالی در پانچ تنون

در بحث تنون و شرود مطابق شکل 14 باید به آیتم های زیر توجه نمود:

- اختلاف ارتفاع بین H و T نشان دهنده مقدار ماده ای است که قابلیت فرم گرفتن دارد و باید مد نظر قرار گیرد.
- $H - T = 2,3 \sim 2,8$
- کلیرنس CI بین تنون و شرود در نظر گرفته شود $= 0,2$
- CI این کلیرنس برای پره های بلند می تواند بین 75% -

در مورد بعضی از استیج های حساس، امکان ارزیابی وضعیت جوش بوسیله تست غیر مخرب وجود ندارد مخصوصاً در منطقه HAZ که نقطه حساسی می باشد. در این حالت مخصوصاً برای پره هایی که زاویه ایر فویل کوچک و سطح مقطع صاف دارند روش دیگری جهت ترمیم تنون در نظر گرفته می شود که در آن تیپ¹³ پره کاملاً عوض خواهد شد

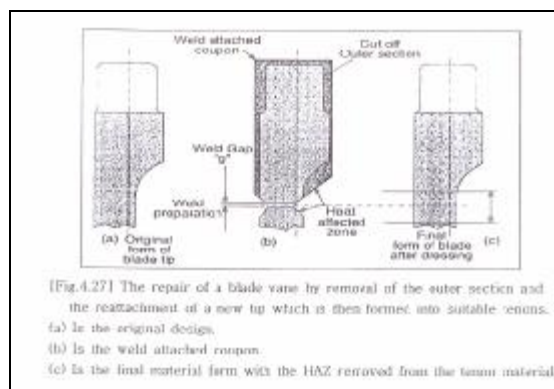

[Fig.4.27] The repair of a blade vane by removal of the outer section and the reattachment of a new tip which is then formed into suitable tenon. (a) is the original design. (b) is the weld attached coupon. (c) is the final material form with the HAZ removed from the tenon material.

شکل 12 - تعویض کامل قسمت تیپ پره

د- کوتاه کردن پره ها

بسته به شکل تنون، پره می تواند به اندازه کوچک dh کوتاه شود. این روش به عنوان tipping شناخته شده است و به اندازه ای از پره برداشته می شود که ارتفاع تنون به اندازه کافی برسد تا کوبیده شود.

این روش دارای عیوبی است که ذیلاً به آنها اشاره می شود:


- باعث کوتاه شدن پره می شود
- باعث تغییر فواصل آزاد شعاعی و محوری می گردد
- بعثت کوتاه شدن پره ها در مواردی که تعداد آنها زیاد است امکان استفاده از شرود قبلی وجود ندارد.

ممکن است کوتاه شدن پره بر روی فرکانس طبیعی سیستم تاثیر بگذارد و این در مدت زمان کوتاه برای کارشناسان قابل پیش بینی نمی باشد.

و همچنین مزایایی دارد که به شرح زیر هستند:

- با این روش میتوان خیلی سریع واحد را به مدار باز گرداند
- این عملیات بدون بیرون آوردن پره ها انجام می گیرد

¹³ tip

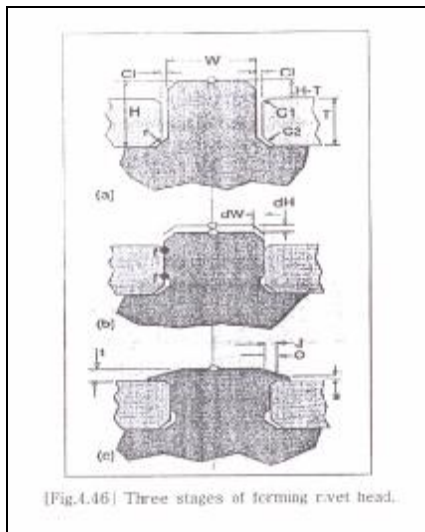

شکل 15 - عدم پیوستگی در فیلت ایجاد شده


نتیجه گیری

- از کلیه تکنیک‌های بررسی شده می‌توان ترتیب زیر را از نظر اهمیت و کارایی طبقه بندی کرد:
- 1- جوشکاری تنون
 - 2- تعویض سر پره
 - 3- ایجاد foxhole در شرود سر پره‌هایی که بر روی تنون کار دوباره انجام می‌شود و در صورت نیاز استفاده از عملیات بریزینگ.
 - 4- کوتاه کردن سر پره که بعنوان یک روش موقت مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 - 5- همچنین است استفاده از پیچ‌های نگه دارنده

مراجع

- 1-Turbine steam path Volume II maintenance & repair By William P. Sanders
- 2-Steam and gas turbine By A.G.Kostyuk / V.V.Frolov ترجمه: دکتر داود توکلی

- 50% افزایش یابد و در مورد پره‌های کوتاه امکان بسته تر شدن این تلرانس وجود دارد.
- مقدار اوریب C1 و C2 باید کاملاً ایجاد شود بطوریکه C2 با R تنون تلاقی نکند

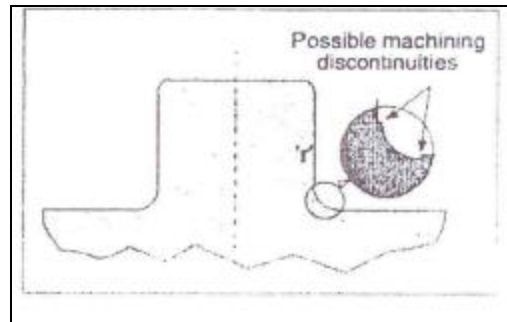

شکل 14 - تعویض کامل قسمت بیرونی پره

- در مرحله اول پانچ کردن تنون، کلیرنس بین تنون و شرود پره می‌گردد، تغییرات dh و dW اعمال می‌شود و سطح اصطکاکی بوجود آمده باید بتواند شرود را در برابر نیروی گریز از مرکز حفظ کند.
- نهایتاً سر تنون و ارتفاع t شکل می‌گیرد در این حالت محل اندازه‌گیری ما s میباشد که نباید از 0,4 میلی‌متر کوچکتر باشد.
- اگر اندازه H-T درست انتخاب شود تنون به اندازه مورد نظر بر روی شرود گسترده می‌شود
- فیلت ایجاد شده در انتهای تنون باید بدون هیچ‌گونه ناپیوستگی باشد.